

## **АКУСТИЧЕСКИЙ ИМПЕДАНСНЫЙ ДЕФЕКТОСКОП ИД-91М**

Паспорт



Регистрационное удостоверение № 89-06-99  
ФАС РФ

МОСКВА

### **СОДЕРЖАНИЕ**

|   |    |
|---|----|
| 1. Назначение дефектоскопа                          | 2  |
| 2. Технические характеристики                       | 2  |
| 3. Состав дефектоскопа и комплектность              | 3  |
| 4. Устройство и принцип действия дефектоскопа       | 4  |
| 5. Указания мер безопасности                        | 5  |
| 6. Подготовка дефектоскопа к работе                 | 7  |
| 7. Методические указания по проверке дефектоскопа   | 8  |
| 8. Порядок работы                                   | 9  |
| 9. Техническое обслуживание                         | 11 |
| 10. Правила хранения и транспортирования            | 11 |
| 11. Возможные неисправности и способы их устранения | 12 |
| 12. Свидетельство о приемке                         | 13 |
| 13. Гарантии изготовителя                           | 13 |

**Настоящий документ включает в себя паспорт, техническое описание и инструкцию по эксплуатации акустического импедансного дефектоскопа ИД-91М, необходимые для изучения конструкции, принципа действия и правил эксплуатации прибора.**

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ДЕФЕКТОСКОПА

1.1. Акустический импедансный дефектоскоп ИД-91М (далее по тексту дефектоскоп) предназначен для обнаружения локальных расслоений и нарушения сплошности в многослойных kleевых конструкциях и в изделиях из композиционных материалов, применяемых в авиастроении.

Дефектоскоп использует акустический импедансный метод основанный на регистрации изменения механического импеданса контролируемого изделия.

1.2. Дефектоскоп является портативным прибором, предназначенный для ручного контроля в цеховых и лабораторных условиях, а также в тех случаях эксплуатации, когда климатические условия не препятствуют его применению.

1.3. Факторы ограничивающие область применения дефектоскопа:

- низкие (менее 1 ГПа) модули упругости наружного слоя контролируемого изделия;
- вибрация контролируемого изделия;
- залегание дефекта на глубине более половины толщины сплошного слоя;
- шероховатость поверхности  $Rz > 30\text{мкм}$ ;
- "залипание" дефекта, т.е. полное прилегание слоев при отсутствии сцепления между ними.

1.4. Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от -10 до +50 градусов по Цельсию;
- относительная влажность воздуха до 98% при температуре +20 градусов по Цельсию;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
- вибраторы импедансных преобразователей запрещается подвергать ударным нагрузкам.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Глубина залегания выявляемых дефектов:

- в конструкциях из алюминиевых сплавов 0,5 мм - 7 мм;
- в конструкциях из полимерных композиционных материалов 0,15 - 3,0 мм.

2.2. Минимальный диаметр выявляемого дефекта в конструкциях из алюминиевого сплава на глубине 0,5 мм - 7 мм.

2.3. Максимальная скорость сканирования для конструкций с шероховатостью контролируемой поверхности  $Rz < 30 - 10 \text{ м/мин}$  ( $0,10 \text{ м/с}$ ).

2.4. Минимальный радиус кривизны выпуклых поверхностей - 6 мм. Минимальный радиус кривизны вогнутых поверхностей - 20 мм.

2.5. Для контроля амплитуды сигнала, пропорционального модулю механического импеданса изделия дефектоскоп снабжен стрелочным индикатором.

2.6. Дефектоскоп оснащен:

- звуковой сигнализацией дефекта (СД);
- световой СД в виде светодиода на лицевой панели дефектоскопа;
- стрелочным

2.7. Дефектоскоп имеет фиксированный порог срабатывания СД:-75мкА.

2.8. Питание дефектоскопа осуществляется:

- от батареи типа "Корунд", "Varta", "НИКА" или аналогичных напряжением 9 В.
- от сети переменного тока напряжением 220В +22 -33 В, частотой 50+/-2 Гц при использовании сетевого источника питания (ИПС) с выходным напряжением 8-12 В постоянного тока.

2.9. Дефектоскоп сохраняет работоспособность при напряжении питания 7-12 В.

2.10. Срабатывание сигнализатора разряда аккумулятора происходит при напряжении источника питания  $< 7 \pm 0,1$ В.

2.11. Ток, потребляемый при включенной СД, не более 15 мА.

2.12. Продолжительность непрерывной работы дефектоскопа от полностью заряженной батареи при периодичности срабатывания СД – Q = 10, не менее 16 ч.

2.13. Габаритные размеры:

- электронного блока дефектоскопа (ЭБ) 160 x 74 x 200 мм;
- источника питания сетевого (ИПС) 82 x 70 x 52 мм;
- преобразователя РСП 100 x 32 x 22 мм;
- преобразователя СП 67 x 28 x 45 мм

2.14. Масса:

- электронного блока дефектоскопа (ЭБ) 0,5 кг;
- источника питания сетевого (ИПС) 0,25 кг;
- преобразователя СП 0,2 кг;
- преобразователя РСП 0,22 кг;

2.15. Содержание драгоценных металлов:

- золото – 0,001г.
- серебро – 0,02г.

## 3. СОСТАВ ДЕФЕКТОСКОПА И КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплект поставки дефектоскопа приведен в таблице<sup>1</sup>

Таблица 1

| Наименование, тип  | Кол-во |
|--|--------|
| Блок электронный   | 1 шт.  |
| Преобразователь СП   | 1 шт.  |
| Преобразователь РСП  | 1 шт.  |
| Источник питания сетевой<br>(возможно зарядное устройство) | 1 шт.  |
| Батарея (Возможен аккумулятор)                             | 1 шт.  |
| Паспорт. Техническое описание                              | 1 шт.  |
| Стандартный образец СО-91                                  | 1 шт.  |

## 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ДЕФЕКТОСКОПА

### 4.1. Принцип действия дефектоскопа.

4.2. Акустический импедансный метод использует зависимость механического импеданса контролируемого участка изделия от наличия в этом участке дефекта или изменения механических параметров изделия (ребра жесткости, толщины слоев и т.д.). Механическим импедансом  $Z$  называют отношение возмущающей силы  $F$  к вызываемой ею колебательной скорости  $V$  контролируемого участка объекта.

$$Z = F / V$$

В дефектоскопе реализован импульсный вариант импедансного метода контроля, при котором с помощью излучающего пьезоэлемента в изделии ударно возбуждают упругие колебания, приемным пьезоэлементом принимают их и по параметрам сигнала с приемного пьезоэлемента судят о наличии дефекта в изделии.

4.1.2. Дефектоскоп функционирует с двумя типами преобразователей СП и РСП, отличающимися конструкцией и принципом действия.

#### 4.1.2.1. Принцип работы СП.

В нагруженном на контролируемое изделие вибраторе, представляющем собой kleеную конструкцию из излучающего, приемного пьезоэлементов и контактного наконечника, возбуждают импульс акустических колебаний, параметры которого определяются самим вибратором и механическим импедансом участка контролируемого изделия, на который нагружен вибратор. По амплитуде и частоте принятых колебаний судят о дефектности изделия.

#### 4.1.2.2. Принцип работы РСП.

В одном из двух вибраторов, нагруженных на контролируемое изделие возбуждают импульс акустических колебаний, который пройдя от точки ввода колебаний принимается приемным вибратором в точке приема. Излучающий и приемный вибраторы являются узкорезонансными акустическими системами с одинаковыми резонансными частотами, поэтому колебания с частотой излучающего вибратора надежно принимаются приемным вибратором. Амплитуда импульса принятых колебаний является функцией многих параметров, таких как добротность вибраторов, амплитуды возбуждающего импульса, силы прижатия вибраторов к изделию, а также механического импеданса зоны ввода и приема акустических колебаний в изделии. По амплитуде принятых колебаний судят о дефектности изделия.

### 4.2. Структурная схема дефектоскопа.

4.2.1. На рис.1 приведена структурная схема дефектоскопа ИД-91М.

4.2.2. Дефектоскоп состоит из следующих функциональных узлов:

- Совмещенный преобразователь – СП;
- Раздельно-совмещенный преобразователь – РСП;
- Источник питания сетевой – ИПС;
- Аккумулятор – АКК;
- Предварительный усилитель – ПУ;
- Аттенюатор – ATT;
- Блок выделения полезного сигнала – БВПС;
- Индикатор стрелочный – ИС;

-4-

- Высоковольтный генератор – ВВГ;
- Многофазный генератор – МФГ;
- Сигнализатор дефекта – СД;
- Преобразователь напряжения – НП;
- Устройство управления – УУ;

4.2.2.1. Преобразователи СП и РСП предназначены для преобразования электрических сигналов в механические колебания и обратно.

4.2.2.2. ИПС и АКК предназначены для питания дефектоскопа. ИПС является одновременно и зарядным устройством для АКК.

4.2.2.3. ПУ усиливает сигналы, принятые СП и РСП.

4.2.2.4. Аттенюатор предназначен для регулировки уровня сигнала с ПУ.

4.2.2.5. БВПС предназначен для дополнительного усиления, фильтрации от шумов и обработки информативного сигнала.

4.2.2.6. ИС – индицирует сигнал пропорциональный модулю механического импеданса изделия.

4.2.2.7. ВВГ – вырабатывает высокое напряжение (300 В) для возбуждения излучающего пьезоэлемента вибраторов преобразователей.

4.2.2.8. МФГ – синхронизирует работу электронного блока дефектоскопа.

4.2.2.9. СД – сигнализирует переход выходного сигнала БВПС порогового уровня с помощью светодиодного индикатора и встроенного звукового преобразователя.

4.2.2.10. НП – преобразует напряжение аккумулятора в ряд напряжений, необходимых для работы блока электронного.

4.2.2.11. УУ предназначен для коммутации режимов работы электронного блока в зависимости от типа используемого преобразователя, отключения звуковой сигнализации, отключения нижнего порога СД.

4.3. Расположение органов управления, регулировки и индикации дефектоскопа указаны на рис.2.

- 1 – грубое управление аттенюатором **1:10**,
- 2 – плавное управление аттенюатором,
- 3 – стрелочный индикатор,
- 4 – светодиодный индикатор разряда аккумулятора (**Бат.**)
- 5 – светодиодный индикатор сигнализатора дефектов (**Дефект**),
- 6 – переключатель типа преобразователя (**СП – РСП** ),
- 7 – отключение звуковой сигнализации СД (**Звук**),
- 8 – отключение нижнего порога (**Нижн.порог**),
- 9 – регулировка уровня нижнего порога (**рег.н.п.**),
- 10 – разъем для подключения преобразователей (**Датчик СП–РСП**),
- 11 – разъем для подключения ИПС (**=9–12В**),
- 12 – аналоговый выход (**Analog out**) (в данном приборе отсутствует),
- 13 – батарейный отсек .

## 5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При работе с дефектоскопом необходимо соблюдать требования "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителям" и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем ПТБ-84".

-5-

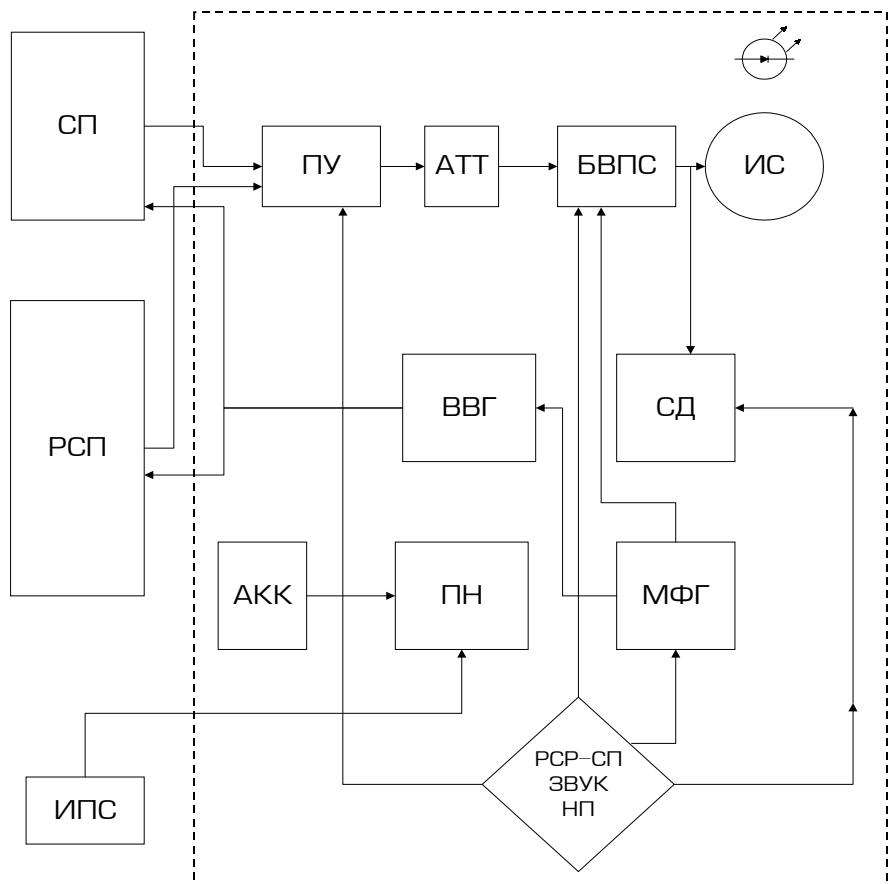


Рис.1  
Структурная схема дефектоскопа ИД-91М

-6-

## 6. ПОДГОТОВКА ДЕФЕКТОСКОПА К РАБОТЕ

6.1. Включение дефектоскопа от батареи.

6.1.1. Установить в блок электронный батарею "Корунд" (допускается применение иных источников тока, например, батареи типа "Varta", "GP"). Для чего необходимо выдвинуть (рис.2, поз.13) крышку аккумуляторного отсека, установить в отсеке батарею, закрыть крышку.

6.1.2. Подключить к электронному блоку дефектоскопа (рис.2, поз.10, Sensor) преобразователь (тип преобразователя выбирается в зависимости от типа контролируемого изделия в соответствии с разделом 8).

6.1.3. Включение дефектоскопа происходит от выключателя, встроенного в преобразователь при установке последнего на контролируемое изделие.

6.2. Включение дефектоскопа от ИПС.

6.2.1. Подсоединить к блоку электронному ИПС через разъем на задней панели дефектоскопа (рис.2, поз. 11). ИПС подключить к сети 220 В, 50 Гц.

**!!! Запрещается включать ИПС при наличии в батарейном отсеке батареи типа "Корунд" или аналогичной во избежание вытекания электролита внутрь электронного блока.**

6.2.2. Выполнить пп 6.1.2. и 6.1.3.

6.3. Если при работе от батареи "заморгает" светодиод сигнализации разряда (рис.2, поз.4 ,БАТ.) необходимо заменить батарею или перейти к работе от ИПС .

6.4. Проверить работоспособность дефектоскопа на стандартном образце СО-91 (рис.3).

6.4.1. Подключить к дефектоскопу преобразователь РСП.

6.4.2. Установить ручки управления дефектоскопа в следующие положения:

- переключатель 8 (нижн.порог) – положение **0**;
- переключатель 7 (звук) – положение **1**;
- переключатель 6 (РСП-СП) – положение **РСП** ;
- переключатель АТТЕНЮАТОР (1-10) – положение **10**;
- ручка потенциометра (плавной регулировки аттенюатора) произвольное положение.

6.4.3. Установить преобразователь в бездефектной зоне стандартного образца СО-91. 6.4.4. Перемещая преобразователь в бездефектной зоне образца, вращением ручки потенциометра АТТЕНЮАТОР, установить максимальное показания  $N_{\text{макс}}$  стрелочного индикатора дефектоскопа в диапазоне  $70 < N_{\text{макс}} < 75 \mu\text{A}$ .

6.4.5. Проверить выявляемость дефектов преобразователем РСП : Дефектоскоп должен уверенно обнаруживать 1–7 дефекты .

6.4.6. Подключить к дефектоскопу преобразователь СП.

6.4.7. Установить ручки управления дефектоскопа в следующие положения:

- переключатель 8 (нижн.порог) – положение **0**;
- переключатель 7(звук) – положение **1**;
- переключатель 6 (РСП-СП) – положение **СП** ;
- переключатель АТТЕНЮАТОР (1-10) – положение **1**;
- ручка потенциометра (плавной регулировки аттенюатора) произвольное положение.

6.4.9. Установить преобразователь в бездефектной зоне стандартного образца СО-91.

6.4.10. Перемещая преобразователь в бездефектной зоне образца, вращением ручки потенциометра АТТЕНЮАТОР, установить минимальное показания  $N_{\text{мин}}$  стрелочного индикатора дефектоскопа в диапазоне  $80 > N_{\text{мин}} > 75 \mu\text{A}$ .

6.4.11. Проверить выявляемость дефектов преобразователем СП : Дефектоскоп должен уверенно обнаруживать 1–3 дефекты .

-7-

## 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ДЕФЕКТОСКОПА

7.1. Настоящие методические указания устанавливают методы и средства проверки дефектоскопа ИД-91М при эксплуатации и хранении.

7.2. Периодичность проверки – не реже одного раза в год.

7.3. Операции и средства проверки.

При проведении проверки должны выполняться операции и применяться средства проверки в последовательности указанные в табл.2.

Таблица 2

| Наименование операции | Номер пункта | Средства проверки |
|-----------------------|--------------|-------------------|
| Внешний осмотр        | 7.6.1.       | Визуально         |
| Опробование           | 7.6.2.       | СО-91             |

### 7.4. Условия проверки.

Проверку производить при нормальных условиях согласно ГОСТ 8.395-80:

|  |              |
|--|--------------|
| Температура окружающей среды, град Цел.  | $20 \pm 10$  |
| Атмосферное давление, кПа                | $100 \pm 4$  |
| Относительная влажность воздуха, процент | $60 \pm 20$  |
| Напряжение питающей сети, В              | $220 \pm 10$ |
| Частота питающей сети, Гц                | $50 \pm 2$   |

### 7.5. Подготовка к проверке.

Перед проведением проверки выполнить работы по п.п. 6.1. – 6.3. настоящего паспорта.

### 7.6. Проведение проверки.

#### 7.6.1. Внешний осмотр.

– установить соответствие дефектоскопа следующим требованиям: комплектность дефектоскопа должна соответствовать разделу 3 настоящего паспорта.

– дефектоскоп и преобразователи не должны иметь механических повреждений.

#### 7.6.2. Опробование.

При опробовании проверить работоспособность дефектоскопа на стандартном образце по п.п. 6.4.1. – 6.4.11. настоящего паспорта.

## 8. ПОРЯДОК РАБОТЫ

### 8.1. Выбор типа преобразователя.

8.1.1. Совмещенный преобразователь СП предназначен для выявления дефектов типа "непроклей" и "расслоение" на относительно малых глубинах залегания: для металлов  $0,5\text{--}1,5$  мм; для композиционных материалов  $0,15\text{--}3,0$  мм, а также контроля криволинейных поверхностей с малыми радиусами кривизны: выпуклых  $> 6$  мм; вогнутых  $> 20$  мм.

8.1.2. Раздельно-совмещенный преобразователь РСП предназначен для выявления дефектов типов "непроклей" и "расслоение" на глубине залегания:

- в металлических конструкциях –  $0,5\text{--}2,0$  мм;
- в конструкциях из ПКМ –  $0,15\text{--}8,0$  мм, причем дефекты с относительно малой глубиной залегания (до 1 мм) могут выявляться в отрицательном режиме (уменьшение сигнала на дефекте), а также для выявления дефектов типа "разрушение сотового заполнителя" на глубине до 20 мм.

8.1.3. При подключении выбранного типа преобразователя СП-РСП – переключатель 6 (РСП-СП) установить в положение соответствующее типу выбранного преобразователя.

### 8.2. Выбор режима работы.

8.2.1. Выбор оптимального режима работы производить на настроечных образцах с искусственными дефектами, соответствующими реальным конструкциям.

8.2.2. Положение переключателя АТТЕНЮАТОР (рис.2, поз.1) выбирать таким образом, чтобы получить минимальный разброс показаний в допороговой зоне стрелочного индикатора, при этом, ручка потенциометра АТТЕНЮАТОР (рис.2, поз.2) не должна находиться в крайнем правом положении.

**8.2.3. При наличии методики контроля допускается производить выбор режима работы на контролируемой конструкции.**


8.3. Настройка дефектоскопа с преобразователем РСП:

8.3.1. Ручки управления дефектоскопа установить в положения по п.6.4.2, переключатель 1-10 – в положение 1.

8.3.2. Перемещая преобразователь в бездефектной зоне образца, установить аттенюатором максимальное показание  $N_{\max}$  стрелочного индикатора в диапазоне  $70 < N_{\max} < 75 \text{ мкА}$ .

Если для этого требуется максимальное выведение ручки потенциометра АТТЕНЮАТОР вправо, перевести переключатель 1-10 в положение 10 и повторить настройку.

8.3.3. Проверить выявляемость заложенных дефектов.

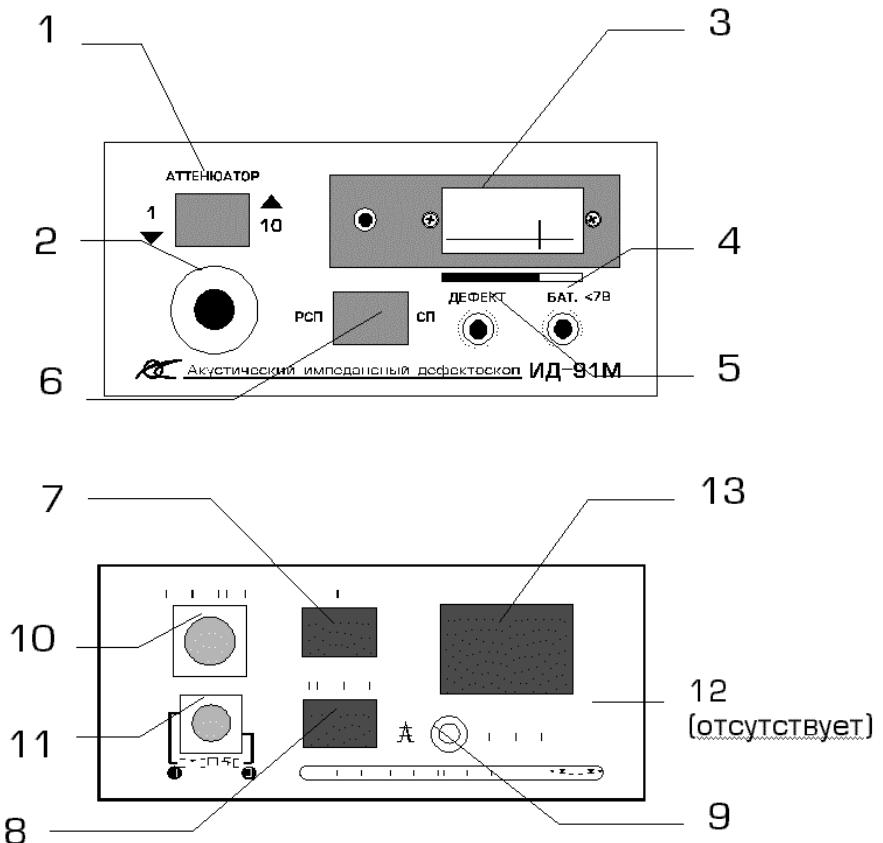

-10-

- 8.3.4. Для контроля изделий с глубиной залегания дефектов до 1 мм, подключить нижний порог переводом переключателя **нижн.порог** - (рис.2, поз.8) в положение 1.
- 8.3.5. Значение нижнего порога регулируется в диапазоне 0-50мкА регулировочным винтом **рег.н.п.** (рис.2, поз.9) на задней панели дефектоскопа.
- 8.4. Настройка дефектоскопа с преобразователем СП.
- 8.4.1. Перевести переключатель **РСП-СП** (рис.2, поз.6) в положение SP.
- 8.4.2. Перемещая преобразователь в бездефектной зоне образца, установить аттенюатором минимальное показание  $N_{\text{мин}} \text{ стрелочного индикатора}$  в диапазоне  $80 > N_{\text{мин}} > 75 \text{ мкА}$ .
- 8.4.3. Проверить выявляемость заложенных дефектов.
- 8.4.4. Преобразователь СП работает в отрицательном режиме - на дефекте происходит уменьшение показаний стрелочного индикатора.
- 8.5. Контроль изделий.
- 8.5.1. Контроль производится путем сканирования преобразователем поверхности изделия.
- 8.5.2. Шаг сканирования составляет 60-70% от ширины допустимого дефекта.
- 8.5.3. Скорость сканирования зависит от шероховатости контролируемой поверхности и определяется методически, но не должна превышать 0,10 м/с.
- 8.5.4. Границы дефектов определяются по срабатыванию сигнализации (световой и звуковой) сканированием с четырех сторон к центру дефекта и отмечаются по рискам на передней и боковой поверхностях преобразователя в точке пересечения.
- 8.5.5. Границы выявленных дефектов очерчиваются мелом или цветным карандашом.
- 9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**
- 9.1. Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения нормальной работы дефектоскопа в течении срока его эксплуатации.
- 9.2. Рекомендуемые виды и сроки проведения технического обслуживания:
- визуальный осмотр корпуса дефектоскопа и соединительных кабелей преобразователей непосредственно перед проведением работ по НК;
  - очистка опорных накладок (фторопластовых) преобразователей от загрязнения и металлической стружки не реже 1 раза в месяц;
  - протирка контактов микровыключателей в преобразователях не реже одного раза в год;
  - придание сферической формы износостойких наконечников преобразователей с помощью алмазного доводочного бруска по мере износа.
- 10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ**
- 10.1. Упакованные дефектоскопы должны храниться в сухом помещении в соответствии с условиями хранения 1 по ГОСТ 15150-69. В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров, кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

-11-

10.2. Транспортирование дефектоскопа без упаковки допускается только в пассажирских вагонах, каютах судов, салонах автомобилей и самолетов при температуре от -10 до +50 градусов по Цельсию и относительной влажности до 98% при температуре +20 градусов по Цельсию.

## 11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 3

| Возможная неисправность  | Вероятная причина  | Метод устранения   |
|--|--|--|
| После установки преобразователя на объект контроля не наблюдается отклонение стрелки индикатора и отсутствует характерный треск излучателя преобразователя . | 1. Неисправен источник питания. Вышел срок годности аккумулятора. Разрядился аккумулятор.<br><br>2. Не срабатывает микро-выключатель, установленный в преобразователе.<br><br>3. Обрыв в кабеле преобразователя. | Заменить источник питания, зарядить аккумулятор.<br><br>Вскрыть преобразователь и отрегулировать контакты микровыключателя<br><br>Устранить обрыв. |
| После установки преобразователя на контролируемое изделие отсутствует характерный треск излучателя преобразователя.  | 1. Обрыв в кабеле преобразователя .<br><br>2. Неисправен возбуждающий генератор  | Устранить обрыв.<br><br>Ремонт в лабораторных условиях.  |
| При переходе стрелки индикатора пороговых значений не загораются светодиоды в преобразователе и на лицевой панели дефектоскопа.                              | Перегорел светодиод или обрыв в кабеле преобразователя .   | Заменить светодиод , устранит обрыв  |
| Одним из преобразователей не выявляются дефекты на стандартном образце. При подключении аналогичного преобразователя из комплекта другого дефектоскопа:      |  |  |
| 1. дефекты выявляются  | Неисправен преобразователь.  | Ремонт преобразователя в лабораторных условиях.  |
| 2. дефекты не выявляются   | Неисправен электронный блок.   | Ремонт электронного блока в лабораторных условиях.   |

## 12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дефектоскоп ИД-91М номер \_\_\_\_\_ соответствует технической документации и прошел приемку на предприятии изготовителя.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

М.П.


Контролер ОТК \_\_\_\_\_

## 13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1. Гарантийный срок хранения 6 месяцев с даты выпуска дефектоскопа.

13.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня реализации дефектоскопа потребителю.

13.3. Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийных сроков безвозмездно ремонтировать дефектоскоп (вплоть до его замены в целом), если за этот срок дефектоскоп выйдет из строя или его характеристики окажутся ниже норм, установленных в п.2 настоящего паспорта. Безвозмездный ремонт или замена дефектоскопа производится при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

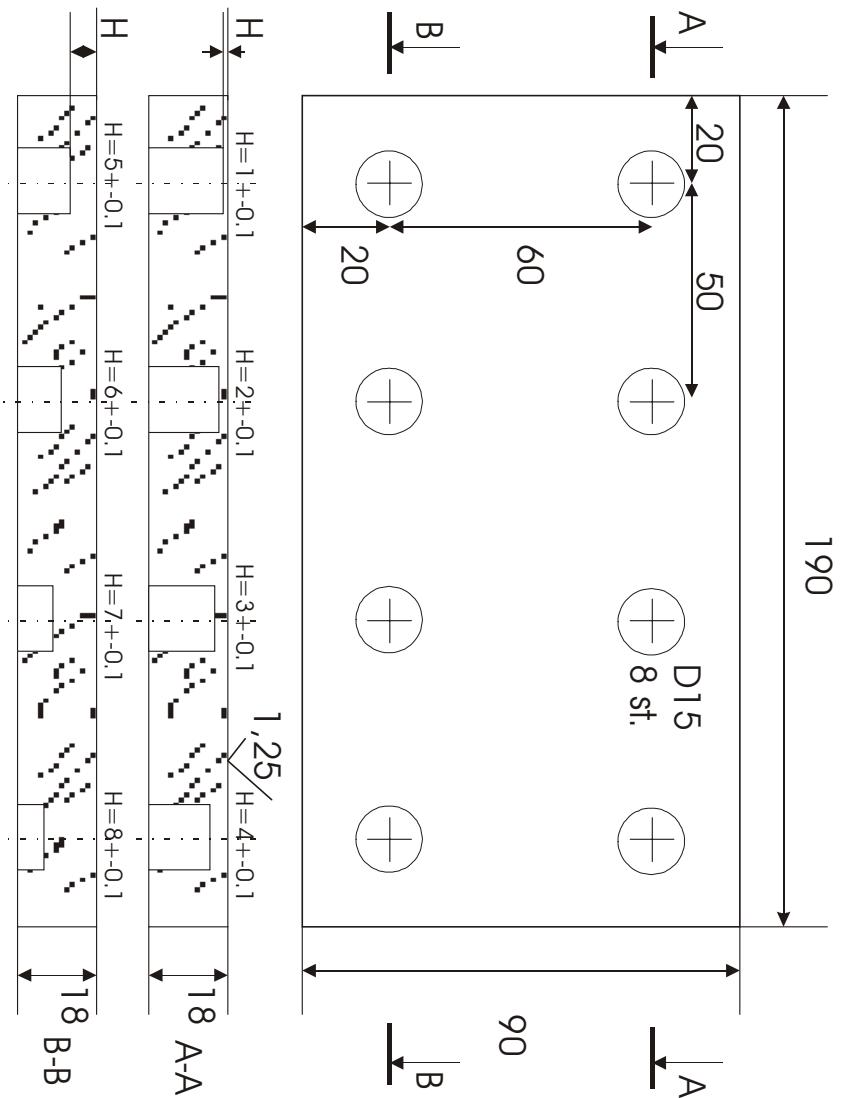

-14-

### Отметки о ремонте

| Признак неисправности | Вид дефекта , способ устранения . | Дата ремонта |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------|
|                       |                                   |              |
|                       |                                   |              |
|                       |                                   |              |
|                       |                                   |              |
|                       |                                   |              |
|                       |                                   |              |
|                       |                                   |              |

-15-

Рис.3. Стандартный образец СО-91.  
Материал- оргстекло СО.